
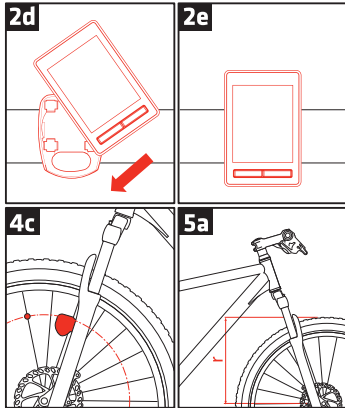
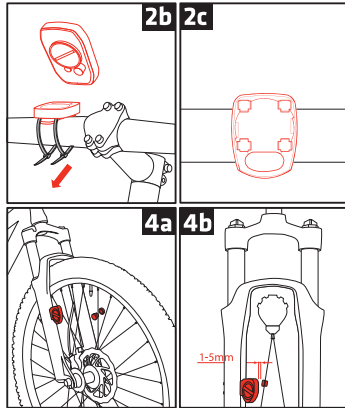
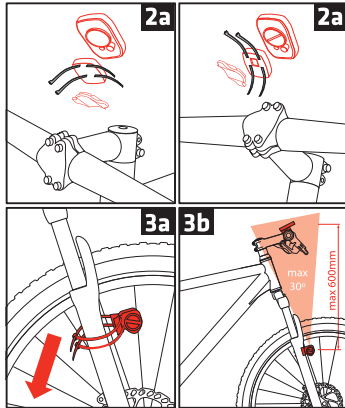


Rad Computer ■ Cyklopočítač ■ Licznik ■ Computer

Instruction Manual ■ Bedienungsanleitung ■ Manual k cyklopočítači ■ Instrukcja obsługi licznika ■ Manual cyklopočítača ■ Használati útmutató Computer

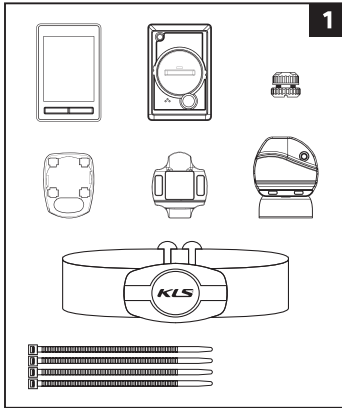

English

"SET" button is located on the back side of computer.

- List of accessories: cyclecomputer, sensor, speed magnet, rubber bracket, plastic bracket, stabiling pads, nylon ties, adjustable chest belt with sensor.
- How to mount the bracket: Use the rubber to tighten the bracket to the handlebar or stem with the nylon ties.
- How to mount the Speed Sensor: Check the position of the front fork to find the suitable point to attach the speed sensor. The distance between cycle computer & the speed sensor will be with 50 cm. Mount the sensor with nylon ties on the chosen front fork.
- How to mount the Magnet: Secure the Speed Magnet on the spoke of the front Wheel with screw. Make sure the magnet side faces the speed sensor zone. The maximum distance between the speed sensor and the magnet on the spoke is 5mm. Once above items in the right position, the user may go for a ride.

Specification:

	Receiver	Sensor
Operating Temperature	-10-50°C	0-40°C
Storage Temperature	-10-50°C	
Emitted Frequency	N/A	433M+40KHz/122k±5%
Battery	3 Volt Lithium 2032 Cell	
Weight	25 Gramm	21 Gramm
Time Range:	0-23 (hour): 59 (min): 59 (Sec)	
Current Speed Range:	0-99.9 km / 0-62 Mile	
Average Speed Range:	0-99.9 km / 0-62 Mile	
MAX Speed Range:	0-99.9 km / 0-62 Mile	
(Trip) Distance Range:	0-999.99 km / 0-620 Mile	
Odometer Range:	0-99999 km / 0-62000 Mile	

Battery replacement: Computer: Unscrew the back cover. The (+) side should be facing up. Gently remove the battery and replace it with a new battery model Cr2032.

Sensor: Unscrew the back cover. The (+) side should be facing up. Gently remove the battery and replace it with a new battery model Cr2032.

Maintenance: If the display contrast changes and figures become faint it's time to replace the battery. Consider changing the computer sensor and transmitter batteries at the same time.

Note: Do not expose computer to extremely cold or hot temperatures i.e. don't leave the unit in direct sunlight for extended period of the time. Check the position of sensor and magnet periodically. For current measurement, the sensor magnet should not get wet/rust, otherwise it may cause function error. Bracker/Magnet/Sensor band, these items can be rinsed in surface fresh water or washed with a mild soap.

Limited warranty: Warranty does not cover the batteries, damages due to misuse, abuse or accidents, cracked or broken cases, negligence of precautions, improper maintenance or commercial use. Warranty is void if the repairs are done by non authorized service. During this warranty period one year/the product will either be repaired or replaced without charge.

Important Health Notice: Never use the cycle computer in combination with other medical/implanted electronic equipment and device (especially heart pacemakers, EKG equipment, TENS equipment, cardio-pulmonary machines and pacemakers.) If you are severely ill or pregnant, please consult your doctor before using cycle computer. Keep this device away from children. It contains batteries, which might be swallowed by children. As with most electronic receiving devices, there can sometimes be interference that causes inaccurate display readings. Avoid using your cycle computer near common sources of interference. These include: incandescent lights, wristwatches, mobiles, and computers.

- Wheel Circumference:** To get the accurate result, the wheel size should be correct. Mark the symbol on the tire and ride one circle. Then measure the length between two points to get the circumference. Or the user can also get wheel circumference by the following equation: Circumference(mm) = 2 x 3.14 x R (inch) x 2.54 (1 inch=2.54 cm, R=Radius in centimeter)
- Auto start function:** Auto Start - Automated Cycling Feature.

Deutsch

Die "SET" Taste befindet sich auf der Rückseite des Computers.

- Teile Check Liste**
Bitte überprüfen sie, dass alle Teile vorhanden sind, bevor sie montieren. TRACK Series Rad Computer: Sensor, Speichenmagnet, Gummi, Halterung, Kabelbinder, Auflage-Pads, Einstellbarer Brustgurt mit Sensor
- Wie sie die Halterung montieren:**
Verwenden sie den Gummi, um die Halterung am Lenker oder Vorbau zu fixieren und mit den Kabelbindern festziehen
- Wie sie den Speed-Sensor montieren:**
Suchen sie eine geeignete Stelle an der Gabel um den Sensor zu montieren. Der Abstand zwischen Radcomputer und Sensor soll max. 50 cm betragen. Befestigen sie den Sensor mit Kabelbindern an der Gabel
- Wie sie den Speichenmagneten montieren:**
Fixieren sie den Speichenmagneten an einer Speiche des Vorderrades mit der Schraube. Stellen sie sicher, dass die Magnetseite dem Speed-Sensor zugewandt ist. Die max. Distanz zwischen Magnet und Sensor soll 5 mm nicht überschreiten. Wenn alle Teile in der richtigen Position sind, stellen sie eine Ausfahrt starten!

Spezifikationen:

	Empfänger	Sensor
Arbeits-Temperatur	0-40°C	0-40°C
Lager-Temperatur	-10-50°C	
Sende-Frequenz	N/A	433M+40KHz/122k±5%
Batterie	3 Volt Lithium 2032 Cell	
Gewicht	25 Gramm	21 Gramm
Zeit Rahmen:	0-23 (Std): 59 (min): 59 (Sec)	
aktuelle Geschwindigkeit:	0-99.9 km / 0-62 Meilen	
Durchschnittsgeschwindigkeit:	0-99.9 km / 0-62 Meilen	
Max. Geschwindigkeit:	0-99.9 km / 0-62 Meilen	
(Tages)Distanz:	0-999.99 km / 0-620 Meilen	
Gesamt Kilometer:	0-99999 km / 0-62000 Meilen	

Batterie Austausch: Computer: Schrauben sie die Rückwand ab. Die (+) Seite sollte nach oben schauen. Entfernen sie die Batterie und ersetzen sie sie mit einer Neuen des Typs CR2032

Sensor: Schrauben sie die Abdeckung ab. Die (+) Seite sollte nach oben schauen. Entfernen sie die Batterie und ersetzen sie sie mit einer Neuen des Typs CR2032.

Wartung: Wenn der Kontrast des Displays sich verändert oder die Zahlen blass werden, ist es Zeit die Batterie zu tauschen. Sie sollten gleichzeitig auch die Batterien des Sensors tauschen.

Setzen sie den CV513 Computer kein extremen Kälte oder Hitze aus, d.h. lassen sie die Einheit nicht für lange Zeit im direktem Sonnenlicht. Überprüfen sie die Position des Sensors und des Speichenmagneten in regelmäßigen Abständen. Für genaue Messungen sollte der Sensor und der Magnet nicht nass werden bzw. rosten, sonst können Funktionsstörungen auftreten. Die Gegenstände können mit klarem Wasser und milder Seife gereinigt werden.

Begrenzte Garantie: Garantie gilt nicht für die Batterien, Schäden durch Missbrauch, Misshandlung oder Unfällen, gesprungene oder zerbrochene Gehäuse, Unterlassung von Vorsichtsmaßnahmen, unsachgemäße Wartung oder gewerbliche Nutzung. Die Garantie erlischt, wenn die Reparatur durch nicht autorisiertes Service durchgeführt wird. Während dieser Garantiezeit (1 Jahr) wird das Produkt anstandslos entweder repariert oder ersetzt werden.

- Wichtige Angaben über Gesundheit und Datenschutz:**
Verwenden Sie niemals den Fahrradcomputer in Kombination mit anderen medizinischen / implantierten elektronischen Teilen und Geräten (vor allem Herzschrittmacher, EKG Gerät, TENS Geräte, Herz-Lungen-Maschinen und Herzschrittmacher.) Wenn Sie schwanger krank oder schwanger sind, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie den Zyklus Computer verwenden. Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Es enthält Batterien, die von Kindern verschluckt werden könnten. Wie bei den meisten elektronischen Empfangsgeräten, kann es manchmal Störungen geben, die ungenaue Anzeigen bewirkt. Vermeiden Sie die Verwendung Ihres Zyklus Computer in der Nähe von den üblichen Stromquellen. Dazu gehören Hochspannungsleitungen, Klimaanlage, Leuchtstoffrohren, Uhren, Handys und Computern.
- 5. Richtige Radgröße finden:**
Für den korrekten Radumfang markieren sie einen Punkt am Reifen und fahren sie eine Umdrehung. Messen sie die Entfernung zwischen den beiden Punkten, um den Umfang zu erhalten. Sie können den Umfang auf mit der folgenden Gleichung erhalten: Umfang (mm) = 2 x 3.14 x R (inch) x 2.54 (1inch=2.54 cm, R=Radius in cm)

Hauptbildschirm und Hauptfunktionen:
Bewegungsmeldung - Durchschnittsgeschwindigkeit verglichen mit aktueller Geschw. (Durchschnitt)
Aktuelle Geschw. Modus - Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h, m/h), Untermenü AM/PM Anzeiger, Set-Key, Mode-Key
Auto start - Hinweis zum Automatischen Start.

Česky

Tlačítko "SET" se nachází na zadní straně cyklopočítače.

- Príslušenství k cyklopočítači:**
cyklopočítač série TRACK, senzor, magnet, plastový držák, gumový držák, vymezovací stabilizační pásky, vázací pásky, nastavitelný hrudní pás se senzorem
- Montáž cyklopočítače:**
obr.2a: cyklopočítač, plastový držák, gumový držák, vymezovací stabilizační pásky, obr.2b: držák, vázací pásky, použijte gumový držák na připevnění držáku na řídítka nebo představě; pomocí vázacích pásek
- Montáž vysíláče:**
Zkontrolujte polohu vidlice (viz. obrázek) a najděte nejvhodnější místo na připevnění senzoru. Vzdálenost cyklopočítače od senzoru nemá být větší než 60 cm. Připevněte senzor na zvolené místo pomocí vázacích pásek (stabilizační pásek, senzor).
- Montáž magnetu cyklopočítače**
obr. 4a - šroubek, magnet, obr. 4b - senzor, zóna snímání, magnet, upevněte magnet na špičce předního kola pomocí části se zřetelným značením. Ujistěte se, že je magnetická část otočená směrem k zóně snímání vysíláče. Maximální vzdálenost mezi magnetem a zónou snímání vysíláče nemá přesahovat 5mm, Při dodržení všech bodů je cyklopočítač připraven k použití.

Specifikace:

	Přijímač	Senzor
Pracovní teplota	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Teplota skladování	-10°C - 50°C	
Frekvence vysílání	N/A	433M+40KHz/122k±5%
Baterie	3V lithiová typ 2033	
Hmotnost	25 g	21 g
Údaj času:	0 - 23 hodin: 59 minut: 59 sekund	
Aktuální rychlost:	0 - 99,9 km/hod. / 0 - 62 mil/hod.	
Průměrná rychlost:	0 - 99,9 km/hod. / 0 - 62 mil/hod.	
Maximální rychlost:	0 - 99,9 km/hod. / 0 - 62 mil/hod.	
Denní vzdálenost:	0 - 999,99 km / 0 - 600 mil	
Celková vzdálenost:	0 - 99999 km / 0 - 62 000 mil	

Výměna baterie:
Cyklopočítač: uvolněte zadní uzávěr. Pól baterie + má být umístěn tak, aby byl při otevření krytu viditelný, jmeně uvolněte baterii a vyměňte ji za novou. Model baterie musí být CR2032.

Senzor: uvolněte zadní uzávěr. Pól baterie + má být umístěn tak, aby byl při otevření krytu viditelný, jmeně uvolněte baterii a vyměňte ji za novou. Model baterie musí být Cr2032.

Omezení záruky:
Závuka se nevztahuje na funkčnost baterii, poškození způsobené nesprávným používáním, nevhodným zacházením nebo poškozením při pádu, praskliny nebo zlomené části cyklopočítače. Závuka zaniká v případě opravy v neautorizovanem servisu.

Důležité zdravotní upozornění:
Nikdy nepoužívejte cyklopočítač v kombinaci s lékařským / implementovaným elektronickým přístrojem nebo zařízením (speciálně při použití kardiostimulátoru, EKG zařízením, TENS zařízením, srdečně-plicním zařízením). Pokud se léčíte na onemocnění vážnějšího charakteru nebo jste těhotná žena, konzultujte prosím použití cyklopočítače se svým lékařem. Skládejte mimo dosah dětí!! Zařízení obsahuje baterie, které mohou být vdechnuty dětmi. Při použití počítače s většími elektronickými zařízeními, může dojít k rušení signálu a tím nesprávnému zobrazení údajů. Vyvarujte se použití cyklopočítače v blízkosti vedení vysokého napětí, klimatizačních jednotek, digitálních náramkových hodinek, mobilů a osobních počítačů.

- 5. Nastavení velikosti kola:**
- K dosažení správné hodnoty, udeřte značku na plášti kola a také na podkladu a opíše kolem celý jeden okruh. Udeřte opět značku na podkladu a odměřte vzdálenost mezi dvěmi značkami, tím získáte obvod kola (v cm). Jiný způsob je následný: obvod kola v (mm) = 2 x 3.14 x R (údaj v palcích) x 2,54 (1 palec = 2,54 cm), R = poloměr kola v cm
- Funke cyklopočítače:**
Motion signal - signalizuje pohyb kola
Average Speed compare to Current - šípka zobrazuje porovnání aktuální a průměrné rychlosti: pomalji / rychleji
Auto Start - funkce automatického startu.

Polski

Przycisk "SET" znajduje się z tyłu licznika.

- Wyposażenie licznika:**
licznik serii TRACK, nadajnik, magnes, uchwyt plastikowy, uchwyt gumowy, paski stabilizujące, paski mocujące, regulowany pas bezpieczeństwa z czujnikiem pracy serca
- Montaż licznika:**
rys. 2a: licznik, uchwyt plastikowy, uchwyt gumowy, paski stabilizujące, rys. 2b: uchwyt, paski mocujące, przy pomocy pasków mocujących zamontować licznik na kierownicy lub wsporniku kierownicy przy
- Montaż nadajnika:**
Należy dokładnie obejrzeć widelce i wybrać najlepsze miejsce na zamocowanie nadajnika. Odległość licznika od nadajnika nie może być większa niż 60 cm. Zamontować nadajnik na wybranym miejscu przy pomocy pasków mocujących (pasek stabilizujący, nadajnik)
- Montaż magnesu licznika:**
rys. 4a - śrubka, magnes, obr. 4b - nadajnik, strefa działania nadajnika, magnes, zamontować magnes na szpičce przedniego koła z pomocą łożka. Należy upewnić się że część magnetyczna jest prawidłowo ułożona i znajduje się w strefie działania nadajnika. Maksymalna odległość między magnesem i strefą działania nadajnika nie powinna być większa niż 5 mm. Jeśli wymienione wcześniej czynności zostały wykonane prawidłowo, licznik jest gotowy do użytkowania.

Specyfikacja:

	Odbiornik	Nadajnik
Temperatura pracy	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Przebieg wywołania	0°C - 50°C	
Częstotliwość przesyłania danych	N/A	433M+40KHz /122k±5%
Bateria	3V litowa typ 2033	
Ciełotaż	25 g	21 g
Długość czasu:	0 - 23godzin: 59 minut: 59 sekund	
Prędkość aktualna:	0 - 99,9km/godz. / 0 - 62 mil/godz.	
Prędkość średnia:	0 - 99,9km/godz. / 0 - 62 mil/godz.	
Prędkość maksymalna:	0 - 99,9km/godz. / 0 - 62 mil/godz.	
Dystans dzienny:	0 - 999,99 km / 0 - 600 MI	
Dystans całkowity:	0 - 99999 km / 0 - 62 000 MI	

Wymiana baterii:
Licznik: otwórz spódny pokryw licznika. Bateria ma być umieszczona tak, aby po otwarciu pokrywy było widać oznaczenie +. Delikatnie wyjąć baterie i wymienić na nową. Model baterii CR2032.

Nadajnik: otwórz spódny pokryw nadajnika. Bateria ma być umieszczona tak, aby po otwarciu pokrywy było widać oznaczenie +. Delikatnie wyjąć baterie i wymienić na nową. Model baterii CR2032.

Utrzymanie: w przypadku kiedy ostryść wyświetlania zmienia się, a symbole i cyfry bledną, zaleca się wymiane baterii licznika. Równocześnie należy wymienić baterie nadajnika. Nie należy wystawiać licznika na ekstremalne upaly ani mroz (zawieszca nie należy zostawiać licznika w bezpośrednim słońcu na dłuższy czas postoj). Stale należy kontrolować położenie nadajnika. Aby wskazania licznika były prawidłowe, magnes i nadajnik powinny być suche i czyste. W przeciwnym razie może dojść do błędów w pomiarach i wskazaniach licznika. Poszczególne części można czyścić samą wodą lub lekkim roztworem z detergientem.

Ograniczenia gwarancji:
Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia baterii, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, uszkodzeń powstałych w wyniku upadku, pęknięć oraz zranień elementów licznika. Gwarancja traci swą ważność w przypadku napraw w nieautoryzowanym serwisie.

Ważne informacje zdrowotne:
Nigdy nie należy używać licznika w pobliżu elektronicznych urządzeń medycznych szczególnie w pobliżu szpitalnego rozrusznika serca, urządzeń EKG, urządzeń TENS, itp. Używanie licznika nalez skontrolować z lekarzem w przypadku, kiedy jego użytkownik przewlekle się leczy lub jest kobietą w ciąży. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!! Licznik zawiera baterie, które mogą zostać pokłniete przez dzieci. W przypadku urządzeń odbiorczych może dojść do zasłabnięcia sygnału, powodując błędne odczyty na wyświetlaczu. Unikaj używania licznika w pobliżu linii wysokiego napięcia, urządzeń klimatyzacyjnych, świetlówek, zegarków cyfrowych, telefonów komórkowych i komputerów osobistych.

- 5. Ustawienie wielkości koła:**
- Aby licznik wskazywał właściwe wartości, rozmiar koła musi być dokładnie określony. Należy zrobić znakcz styżnie na oponie i na powierzchni jazdy i przejechać jeden obrót koła. Zrobić drugi znakcz (również styżnie) na powierzchni jazdy i zmierzyć odległość pomiędzy nimi - tak uzyskamy obwód koła w cm. Inny sposób to obwód koła (mm) = 2 x 3.14 x R (w calach) x 2,54 (1 cal = 2,54cm), R = promień koła w cm
- Funkcje cyklopočítača:**
Motion signal - signalizuje pohyb bicykla
Average Speed compare to Current - šípka zobrazuje porovnanie aktuálnej a priemernej rychlosti: pomalšie / rychlejšie
Auto Start - funkcia automatického startu.

Slovensky

Tlačidlo "SET" sa nachádza na zadnej strane cyklopočítača.

- Príslušenstvo cyklopočítača:**
cyklopočítač série TRACK, senzor, magnet, držiak plastový, držiak gumový, vymezovacia stabilizační pásky, väzacie pásky, nastaviteľný hrudný pás so senzom
- Montáž cyklopočítača:**
obr. 2a. : cyklopočítač, držiak plastový, držiak gumový, vymezovacia stabilizační pásky, obr. 2b: držiak, väzacie pásky, použite držiak gumový na pripavenie držiaku na riadidlá alebo predstavč pomocou väzacích páskov
- Montáž vysíláča:**
Skontrolujte polohu vidlice (viď obrázok) a najdte najvhodnejšie miesto na pripavenie senzoru. Vzdálenosť cyklopočítača od senzoru nemá by väčšia ako 60 cm. Pripievnte senzor na zvolené miesto pomocou väzacích páskov (Obr. 3: stabilizačný pásk, senzor).
- Montáž magnetu cyklopočítača:**
obr. 4a - skrutka, magnet, obr. 4b - senzor, zóna snímání, magnes, upevnite magnet na špičce predného kola pomocou časti so zřetelným značením. Uistite sa že magnetická časť je otočená smerom k zónu snímání vysíláča. Maximálna vzdálenosť medzi magnetom a zónou snímání vysíláča nemá presiahnuť 5mm. Pri dodržaní bodov vyššie je cyklopočítač pripravený na použitie. Upozornenie: pred jazdou sa vždy uistite, že všetky časti cyklopočítača sú v správnej polohe.

Specifikácia:

	Prijímač	Senzor
Pracovná teplota	0°C - 40°C	0°C - 40°C
Teplota skladovania	-10°C - 50°C	
Frekvencia vysielania	N/A	433M+40KHz/122k±5%
Bateria	3V litiová typ 2033	
Hmotnosť	25 g	21 g
Údaj času:	0 - 23hodin: 59 minut: 59 sekund	
Aktuálna rýchlosť:	0 - 99,9km/hod. / 0 - 62 mil/hod.	
Priemerná rýchlosť:	0 - 99,9km/hod. / 0 - 62 mil/hod.	
Maximálna rýchlosť:	0 - 99,9km/hod. / 0 - 62 mil/hod.	
Denná vzdálenosť:	0 - 999,99 km / 0 - 600 MI	
Celková vzdálenosť:	0 - 99999 Km / 0 - 62 000 MI	

Výměna baterie:
Cyklopočítač: uvolněte zadný uzávěr. Pól baterie + má byť umiestnený tak, aby bol pri otvorení krytu viditeľný, jenne uvolnite bateriu a vymeňte ju za novú. Model baterie musí byť CR2032.

Senzor: uvolňte zadný uzávěr. Pól baterie + má byť umiestnený tak, aby bol pri otvorení krytu viditeľný, jenne uvolnite bateriu a vymeňte ju za novú. Model baterie musí byť Cr2032.

Omešenie záruky:
Závuka sa nevztahuje na funkčnost baterii, poškodenia spôsobené nesprávnym použitím, nevhodným zaobchádzaním alebo poškodením pri páde, praskliny alebo zlomené časti cyklopočítača. Závuka zaniká v prípade opravy v neautorizovanem servise.

Důležité zdravotné upozornění:
Nikdy nepoužívejte cyklopočítač v kombinaci s lékařským / implementovaným elektronickým přístrojem nebo zařízením (speciálně při použití kardiostimulátoru, EKG zariadenia, TENS zariadenia, srdcovo-plicného zariadenia). Ak sa liečite na ochorenie vážnejšieho charakteru alebo ste tehotná žena, konzultujte prosím použitie cyklopočítača so svojim lekárom. Skládejte mimo dosahu detí!! Zariadenie obsahuje baterie, ktoré môžu byť vdechnuté deťmi. Pri použití počítača s väčšinou elektronických zariadení môže prísť k rušeniu signálu a tým nesprávnemu zobrazeniu údajov. Vyvarujte sa použitiu cyklopočítača v blízkosti vedení vysokého napätia, klimatizačných jednotiek, digitálnych náramkových hodínok, mobilov a osobných počítačov.












- 5. Nastavene veľkosti kolesa:**
- Na dosiahnutie správnej hodnoty, spravte značku na plášti kola a tiež na podkladu a opíšeť kolesom celý jeden kruh. Spravte opäť značku na podkladu, odmerajte vzdálenosť medzi dvomi bodmi a ziskate obvod kolesa v cm. Iný spôsob je nasledovný: obvod kolesa (mm) = 2 x 3.14 x R (údaj v palcoch) x 2,54 (1 palec = 2,54cm), R = polomer kolesa v cm
- Funkcie cyklopočítača:**
Motion signal - signalizuje pohyb bicykla
Average Speed compare to Current - šípka zobrazuje porovnanie aktuálnej a priemernej rychlosti: pomalšie / rychlejšie
Auto Start - funkcia automatického startu.

Wheel size Rad grösse Rožmér kola		Rozmiar kola Rožmér kolesa Kerék átmérője	
Tire scale Radumfang Průměr kola	U(mm)	Strednica kola Priemer kolesa Kerék átmérője	L(mm)
14 x 1,5	1020	27 x 11/8	2155
14 x 1,75	1055	27 x 11/4	2161
16 x 1,5	1195	27 x 1-3/8	2169
16 x 1,75	1195	27,5 x 1,75	2114
18 x 1,5	1340	27,5 x 1,95	2146
18 x 1,75	1350	27,5 x 2,0	2154
20 x 1,75	1515	27,5 x 2,1	2170
20 x 1-3/8	1615	27,5 x 2,125	2174
22 x 1-3/8	1770	27,5 x 2,2	2186
22 x 1-1/2	1785	27,5 x 2,25	2194
24 x 1	1753	27,5 x 2,3	2202
24 x 3/4 Tubular	1785	27,5 x 2,35	2210
24 x 1-1/8	1795	27,5 x 2,4	2216
24 x 1-1/4	1905	27,5 x 2,5	2234
24 x 1,75	1890	660 x 35A	2090
24 x 2,00	1925	650 x 38A	2125
24 x 2,125	1965	650 x 38B	2105
26 x 7/8	1920	700 x 18C	2067
26 x 1(59)	1913	700 x 19C	2073
26 x 1(65)	1952	700 x 20C	2080
26 x 1,25	1953	700 x 23C	2099
26 x 1-1/8	1970	700 x 25C	2111
26 x 1-3/8	2068	700 x 28C	2130
26 x 1-1/2	2100	700 x 30C	2143
26 x 1-4	2005	700 x 32C	2155
26 x 1,5	2010	700C Tubular	2130
26 x 1,75	2035	700 x 35C	2174
26 x 1,95	2067	700 x 38C	2193
26 x 2,0	2075	700 x 40C	2205
26 x 2,1	2091	29 x 1,75	2233
26 x 2,125	2095	29 x 1,95	2265
26 x 2,2	2107	29 x 2,0	2273
26 x 2,25	2115	29 x 2,1	2288
26 x 2,3	2123	29 x 2,125	2293
26 x 2,35	2131	29 x 2,2	2305
26 x 2,4	2137	29 x 2,25	2313
26 x 2,5	2155	29 x 2,3	2321
27 x 1	2145	29 x 2,35	2329

Magyar

A SET gombot a computer hátoldalán találja.

- Computer tartozékaik:**
TRACK computer, szenzor, mágnes, húzóanyag tartó, gumis tartó, gumis alátét, szoftorcszalag, állítható mellkas öv szenzorral
- Computer szerelése:**
1. kék tartó, szoftorcszalag tartó, gumis tartó,

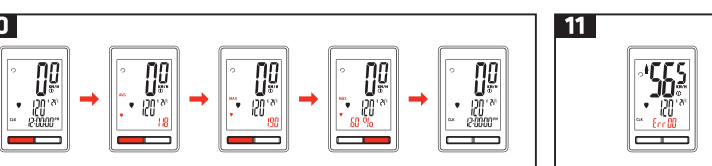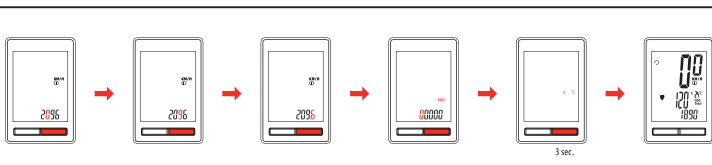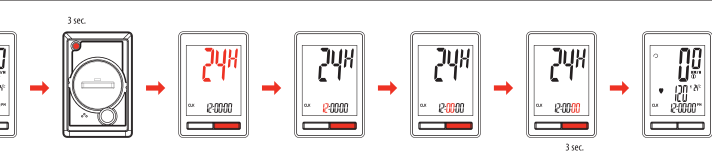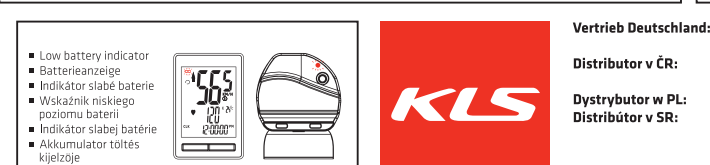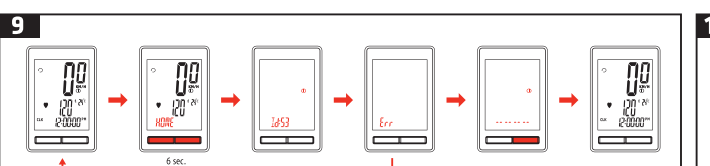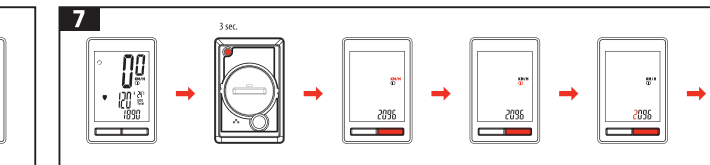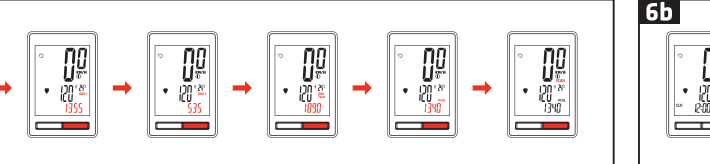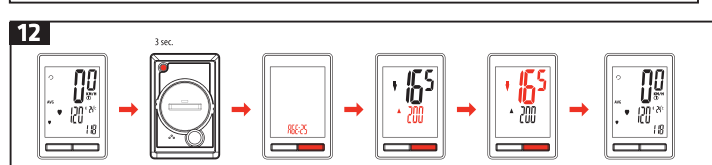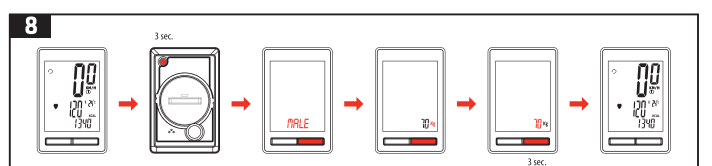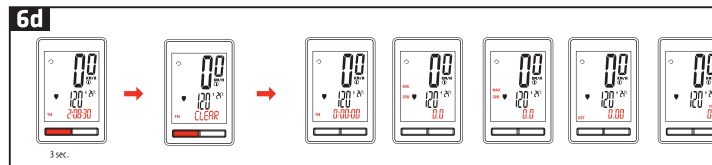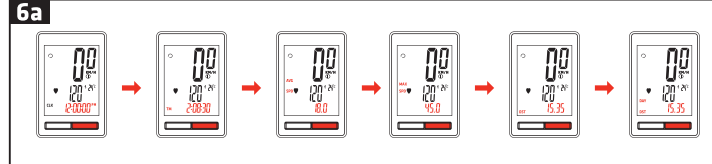

English

6. Mode Change
 a) Press „MODE“ key shortly to change mode:
 CLK MODE → Trip Time Mode → AVS MODE → MXS MODE → DST MODE → DAILY MODE → ODD1 MODE → ODD2 MODE → ODD MODE → KCAL MODE
 b) CLK MODE (Clock Mode)
 Press „SET“ key to setting, Press and hold „MODE“ key to exit.
 c) TM MODE (Timer Mode)
 Timer would operate automatically when the bike is in motion.

6d) How to reset all data
 Press „SET“ key for 3 seconds, all exercises results in display will return to zero, except odometer.
 e) DST MODE (Distance Mode) The trip distance accumulated from the beginning onwards.
 Daily distance
 It displays the accumulated distance travelled within 24 hours. The value will be automatically reset after 24 hours. Note: Odometer mode will return to zero after changing new battery.

7. Wheel Circumference:
 Under ODD Mode, press „SET“ key for 3 seconds to go to setting, Press „SET“ key again to select Km/H or Mile/H, press „MODE“ key to go to Bike1&Bike2 Setting, then press „SET“ key to select Bike1 or Bike2.
 Press „SET“ key under ODD mode to go to Wheel Settings. Input the correct Wheel size by pressing „SET“ key, the range of Wheel size from 100mm to 2.999mm.

7. ODD (Total Odometer Mode)
 For users to input previous accumulated ODD1 / ODD 2 after new battery, press „MODE“ key to go to ODD Setting, Input the previous ODD1 / ODD 2 by pressing „SET“ key, the range of ODD is from 1 to 99999. ODD 1 or ODD 2 is according to which Bike you select at Bike1 & Bike2 setting. TOTAL ODD = ODD1 + ODD2.

Temperature
 Press „Mode“ key to go to C or F setting. Switch C or F by pressing „SET“ key. Hold „MODE“ key for 3 seconds to go back to ODD Mode.

8. KCAL MODE (Calories Mode)
 It displays the accumulated calories consumed from the beginning of the trip onwards.
 How to input gender, weight scale and weight.
 Press „SET“ key for 3 seconds to go to weight setting. Press „SET“ to input weight.
 Press „MODE“ key again to select MALE or FEMALE, then press „MODE“ key to go to exit Setting.

Backlight:
 The user can press „MODE“ key at any time to activate the BACK LIGHT, the BACK LIGHT will de-activate itself automatically after 4 seconds.

9. OPERATION PROCESS:
 Before riding, please check if speed sensor could operate cycle computer or not. If not, please following the below steps to pair up the cycle computer with speed sensor.
 Under any mode, press and hold „Mode & Heart Rate“ keys for 6 seconds to go ID Scan. Kindly place the sensor at maximum allowable distance within 70 cm to the cycle computer. Once the sensor had been installed, the digit number will be changed randomly (for ID.01 or ID.35, etc), Press „HEART RATE“ key, it will pair up the cycle computer to the speed sensor automatically. If display shows “Err” or ID scan will automatically exit after 30 seconds. Then, please try again to pairing up until display shows a ID number.

10. Mode Change for Heart Rate keys
 The data will be clear when press and hold Heart Rate key under TM mode
 AVG - Average Heart Rate from the beginning onwards,
 MAX - Maximum Heart Rate
 MAX % - Heart Rate is % of Max HR

11. Memory Malfunction
 When Memory System is out of function, it shows „Error0“ right after changing battery.

12. Heart Rate Mode
 It displays the Heart Rate
 How to input Heart Rate data
 Under Heart Rate Mode, press „SET“ key for 3 seconds to go to Heart Rate setting.
 Input the Heart Rate value by pressing „SET“ key.
 Input the age data by pressing „SET“ key.
 Press „MODE“ key to go to HI/Lo limit setting.
 Input the HI/Lo limit data by pressing „SET“ key.
 Press „MODE“ key for 3 seconds back to Heart Rate Mode.


Adjustable chest belt with sensor
 Wearing the chest belt for heart rate function
 The transmitter should be positioned right below the breasts / pectoral muscles.
 The strap should be comfortable, but secure.
 Note: Transmitter will automatically get into “wake up” mode after the user wear it.



12. MODE Pulsfrequenz
 Pulsfrequenz einstellen der Rückseite des Computers min. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in die Einstellungen zu wechseln.
 Die Zifferangaben werden durch wiederholtes Drücken der Taste „SET“ einstellt.
 Zum Einstellen des Alters drücken Sie der Taste „SET“.
 Um in die Einstellung der maximalen / minimalen Pulsfrequenz zu wechseln, drücken Sie die Funktionstaste „MODE“.
 Stellen Sie die maximale/minimale Pulsfrequenz durch Drücken der Taste „SET“ ein.
 Um die Grundeinstellungen zu verändern, halten Sie die Funktionstaste „MODE“ 3 Sekunden lang gedrückt.
Einstellbarer Brustgurt mit Sensor
 Anlegen des Brustgurtes zur Pulsüberwachung
 Die Sensorflächen müssen direkt unter den Brustmuskeln in der Mitte der Brust angelegt werden.
 Der Gürtel muss auf eine komfortable einstellen, aber er darf nicht zu locker sitzen.
 Bemerkung: Der Sensor wird nach dem Anlegen automatisch aktiviert.



12. MODE Pulsfrequenz
 Pulsfrequenz einstellen der Rückseite des Computers min. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um in die Einstellungen zu wechseln.
 Die Zifferangaben werden durch wiederholtes Drücken der Taste „SET“ einstellt.
 Zum Einstellen des Alters drücken Sie der Taste „SET“.
 Um in die Einstellung der maximalen / minimalen Pulsfrequenz zu wechseln, drücken Sie die Funktionstaste „MODE“.
 Stellen Sie die maximale/minimale Pulsfrequenz durch Drücken der Taste „SET“ ein.
 Um die Grundeinstellungen zu verändern, halten Sie die Funktionstaste „MODE“ 3 Sekunden lang gedrückt.
Einstellbarer Brustgurt mit Sensor
 Anlegen des Brustgurtes zur Pulsüberwachung
 Die Sensorflächen müssen direkt unter den Brustmuskeln in der Mitte der Brust angelegt werden.
 Der Gürtel muss auf eine komfortable einstellen, aber er darf nicht zu locker sitzen.
 Bemerkung: Der Sensor wird nach dem Anlegen automatisch aktiviert.



Deutsch

6. Modus-Wechsel:
 a) Drücken sie den Mode-Key kurz zum wechseln des Modus
 Uhrzeit → Fahrzeit → Durchschnittsgeschwindigkeit → Max. Geschwindigkeit → Distanz → Tageskilometer → Rad/Rad2 → ODD MODE → KCAL MODE
 b) Uhrzeit: Drücken sie „SET“ zum Einstellen
 Drücke und Halten sie „MODE“ zum Beenden
 c) Fahrzeit: Die Fahrzeit beginnt automatisch zu laufen, wenn das Bike in Bewegung ist.

6d) Alle Daten zurücksetzen: Drücken und Halten sie „HEART RATE“ für 3 Sekunden, alle Daten bis auf Gesamtkilometer werden auf Null gesetzt.
 e) Distanz-Mode (Die Trip-Distanz akkumuliert vom Start an ODD (Gesamt-Kilometer-Modus), Hinweis: Die Gesamtkilometer stellen sich bei Batteriewechsel auf Null.

7. Richtige Radgröße Finden:
 Unter ODD Mode, „SET“ für 3 Sekunden gedrückt halten um zu den Einstellungen zu gelangen.
 Drücken sie „SET“ noch einmal um km/h oder m/h auszuwählen
 Drücken sie „MODE“ um „zwischen“ Bike1 und Bike2 Einstellungen zu wechseln, drücken sie „SET“ um Bike1 oder Bike2 auszuwählen, Drücken sie „MODE“ um zu den Rad-Einstellungen zu gelangen.
 Geben sie die richtigen Radgröße ein, indem sie „SET“ drücken (Bestimmungsbereich von 100mm bis 2.999mm).

7. ODD (Total Odometer Mode)
 Zum Einstellen der Gesamtkilometer ODD 1 / ODD 2 nach Batteriewechsel, drücken sie „SET“ um in die ODD-Einstellungen zu gelangen.
 Geben sie die Gesamtkilometer ein, indem sie „SET“ drücken (bis 99999). Halten sie „MODE“ für 3 Sekunden um zum ODD-Mode zurückzugelenken, ODD1 oder ODD2 für Fahrrad 1 oder für Fahrrad 2 (abhängig davon welches Fahrrad als Fahrrad 1 oder Fahrrad 2 bei der Radumfanggröße im Modus ODD gewählt wurde). TOTAL ODD= ODD1 + ODD2.

Temperatur
 Drücken sie die Mode-Taste um zur C- oder F- Einstellung zu gelangen, Wechseln sie mit Set-Taste zwischen C und F, Halten sie die Mode-Taste für 3 Sekunden gedrückt um in den ODD Mode zurückzugelenken.


8. KCAL MODE (Kalorien). Hier wird der Kalorien-Verbrauch vom Beginn des Trips angezeigt.
 Wie sie Geschlecht, Gewichtseinheit und Gewicht eingeben:
 Drücken sie „SET“ für 3 Sekunden um zu den Geschlechts-Einstellungen zu gelangen, Drücken sie „SET“ nochmals um MALE oder FEMALE einzustellen, danach „MODE“ um zur Gewichtseinheit zu gelangen.
 Drücken sie „SET“ - Kg oder Lb, Drücken sie „MODE“ - Gewichtseingabe, Drücken sie „SET“ - kg oder Lb, Drücken und Halten sie „MODE“ 3 Sekunden um zum KCAL Mode zurückzugelenken

Beleuchtung: Mit „MODE“ kann jederzeit die Beleuchtung aktiviert werden. Die Beleuchtung deaktiviert sich automatisch nach 4 Sekunden.
9. KOMMUNIKATION ZWISCHEN FAHRRADCOMPUTER UND SENSOR
 Vor jeder Fahrt kontrollieren Sie, ob sich der Computer mit dem Sensor synchronisiert hat. Sollte der Computer keine Werte anzeigen, so führen Sie die Synchronisierung manuell durch.
SYNCHRONISIERUNG DER GESCHWINDIGKEIT
 Halten Sie die Taste MODE und HEART RATE für min. 6 Sekunden gedrückt. Sie befinden sich jetzt im ID Scan Modus. Für die Synchronisierung muss sich der Sensor max. 70 cm vom Fahrradcomputer befinden. Sobald der Sensor ein Signal erhalten hat, wird im Display ID-Nummer angezeigt (z.B. ID1 oder ID35 usw.). Drücken Sie die Taste HEART RATE, um den Sensor zu synchronisieren. Sollte im Display „Err“ erscheinen, so führen Sie die Synchronisierung erneut durch. Die Synchronisierung endet automatisch nach 30 Sekunden oder durch Drücken der Taste „MODE“.


10. Pulsfrequenz-Funktionen
 Die Taste „SET“ auf der Rückseite der Taste Heart Rate in MODE TM (während der Fahrt) länger gedrückt halten, um in die Einstellungen zu wechseln.
 MAX - Maximum Heart Rate Mode - maximale Pulsfrequenz seit dem Start
 MAX % - Heart Rate % of Max Heart Rat - Pulsfrequenz in % im Vergleich zur max. Pulzfrequenz
11. Speicherfehler
 Sollten ein Speicherfehler auftreten, wird im Displaye „Error0“ erscheinen. Dieser Fehler kann nach dem Batteriewechsel auftreten.

12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.


12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.




12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.

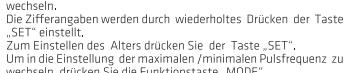

12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.



12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.

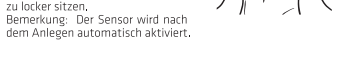

Česky

6. Změna funkce:
 a) stlače krátce přizvisk MODE, aby změnit następující funkce: CLK MODE (čas) → Trip Time Mode (čas jízdy) → AVS MODE (průměrná rychlost) → MXS MODE (max. rychlost) → DST MODE (vzdálenost) → DAILY MODE → ODD1 MODE → ODD2 MODE → ODD MODE (celková vzdálenost) → KCAL MODE (spalné kalorie)
 b) CLK MODE (měni čas): stlače „SET“ pro nastavení. Stlače a podržte „MODE“ tlačítko ukončení, (obrázková příloha)
 c) T. TM MODE (čas jízdy) – měří čas se spustí automaticky po rozjetí kola.
 Mazání MXS, DST (obrázková příloha - 7a) ODD (celková vzdálenost).
 Upozornění: údaj celkové vzdálenosti bude vynulovaný při výměně baterie.
7. Nastavení velikosti kola:
 Ve funkci ODD, stlače „SET“ po dobu 3 sekund pro nastavení požadovaných hodnot.
 Obrázek „Stlače „SET“ na nastavení Km/H nebo Mile/H, (kdy vložit údaj pohybu: křesle a jednotky zobrazování – obrázková příloha, obrázek MALE: Stiskněte „SET“ po dobu 3 sekund pro nastavení pohávia, Stiskněte „SET“ znovu na zadání rodu MALE (muž), FEMALE (žena). Potom stlače „MODE“ pro zvolení jednotky Kg nebo Lb.
 Obrázek Kg – stiskněte SET pro výber Kg nebo Lb. Stiskněte „SET“ pro stanovení jednotky, stiskněte „SET“ pro stanovení jednotky Kg nebo Lb. Vstiskněte a podržte „MODE“ po dobu 3 sekund pro návrat do funkce KCAL.

7. ODD (Total Odometer Mode)
 Jak vložit údaje pro sledování vzdálenosti ODD 1 / ODD 2 po výměně baterie, stlače tlačítko „SET“ na víc jak 3 sekundy v móde ODD Total. Stlače tlačítko „MODE“ až se dostanete do funkce ODD Settings (nastavení vzdálenosti). Vložte údaj ODD 1 / ODD 2 opětovným stisknutím „SET“ v rozmezí vzdálenosti 1 – 99 999. ODD 1 pro kolo 1 nebo ODD 2 pro kolo 2 v závislosti na tom, které kolo jste zvolili jako Kolo 1 nebo Kolo 2 při zadávání průměru kola v módu ODD. TOTAL ODD= ODD1 + ODD2.
Teplota:
 Stiskněte „MODE“ pokud se objeví volba C nebo F, Potvrďte C nebo F stisknutím „SET“. Podržím „MODE“ po dobu 3 sekund se vrátíte do módu ODD.

8. KCAL (spalné kalorie) displej zobrazuje celkové množství spalných kalori od začátku jízdy.
 Jak vložit údaje pohávia, váhy a jednotky zobrazování – obrázková příloha, obrázek MALE: Stiskněte „SET“ po dobu 3 sekund pro nastavení pohávia, Stiskněte „SET“ znovu na zadání rodu MALE (muž), FEMALE (žena). Potom stlače „MODE“ pro zvolení jednotky Kg nebo Lb.
 Obrázek Kg – stiskněte SET pro výber Kg nebo Lb. Stiskněte „SET“ pro stanovení jednotky, stiskněte „SET“ pro stanovení jednotky Kg nebo Lb. Vstiskněte a podržte „MODE“ po dobu 3 sekund pro návrat do funkce KCAL.

8. KCAL (spalné kalorie) displej zobrazuje celkové množství spalných kalori od začátku jízdy.
 Jak vložit údaje pohávia, váhy a jednotky zobrazování – obrázková příloha, obrázek MALE: Stiskněte „SET“ po dobu 3 sekund pro nastavení pohávia, Stiskněte „SET“ znovu na zadání rodu MALE (muž), FEMALE (žena). Potom stlače „MODE“ pro zvolení jednotky Kg nebo Lb.
 Obrázek Kg – stiskněte SET pro výber Kg nebo Lb. Stiskněte „SET“ pro stanovení jednotky, stiskněte „SET“ pro stanovení jednotky Kg nebo Lb. Vstiskněte a podržte „MODE“ po dobu 3 sekund pro návrat do funkce KCAL.

Podsvícení: stiskněte „MODE“ pro aktivaci podsvícení displeje. Podsvícení se vypne automaticky po 4 sekundách.
9. KOMUNIKACE MEZI SENZOREM A CYKLOPÓČÍTAČEM:
 Před jízdou kontrolujte, zda snímač rychlosti komunikuje s cyklopočítačem. Pokud ne, prosím správně cyklopočítací podle instrukcí uživatele.
 Jak správně cyklopočítací se snímačem rychlosti:
 V křesle kolov režimu stiskněte a podržte současně tlačítko MODE a HEART RATE po dobu delší než 6 sekund. Následně se dostanete do ID skenování. Umístěte snímač maximálně 70 cm od cyklopočítací, jakmile cyklopočítací obdrží signál, na displeji se zobrazí kódové číslo (například ID: 01 nebo ID: 35, atd.). Stiskněte tlačítko HEART RATE pro pokračování. V tomto kroku cyklopočítací komunikuje se senzorem. Pokud se na displeji zobrazí „Err“ po dokončení skenování, znamená to, že se párování nezdařilo, Zkuste spárování znovu, dokud se na displeji nezobrazí ID číslo (například ID: 01 nebo ID: 35, atd.).
 Po ukončení režimu párování stiskněte MODE tlačítko nebo nechejte počítat v režimu ID Scan. ID Scan se automaticky ukončí po 30 sekundách.
10. Možnosti módu Tepové frekvence
 Údaje naměřené Tepové frekvence budou vymazány po dlouhém stisku Heart Rate tlačítka v TM módu (čas jízdy).
 AVG - Average Heart Rate Mode- Průměrná Tepová frekvence od začátku trasy.
 MAX - Maximum Heart Rate- Nejvyšší Tepová frekvence od začátku trasy.
 MAX% - Heart Rate % of Max HR- Tepová frekvence v % ve srovnání s Nejvyšší tepovou frekvencí

11. Chyba paměti
 Když je systém zaznamenávání údajů chybný, na displeji se zobrazí „Error0“. Tuto chybu se může vyskytnout po výměně baterie.
12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.

12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.

12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.

12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.

12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.

12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.

12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem
 Umístění hrudního pásu při sledování tepové frekvence.
 Vysílá na hrudním pásu musí být umístěn přímo pod prsními svaly ve středu hrudníku.
 Hrudní pás nastavte na komfortní velikost. Pás nesmí být příliš volný. Poznámka: Vysílá se automaticky uvede do provozu po jeho umístění na tělo.

12. MÓD TEPÓVÉ FREKVENCE
 V tomto módu je možné sledovať funkcie Tepové frekvencie. Jak vložit údaje pro sledování Tepové frekvence.
 V módu Tepové frekvence podržte tlačítko „SET“ na zadní straně po dobu minimálně 3 sekund na přechod do nastavení údajů. Císelné údaje měníme stisknutím tlačítka „SET“.
 Stisknutím tlačítka „SET“ nastavíte hodnotu věku uživatele, Stiskněte tlačítko „MODE“ na přechod do nastavení Nejvyšší / Nejnižší tepové frekvence.
 Vložte Nejvyšší / Nejnižší tepovou frekvenci stisknutím tlačítka „SET“.
 Stiskněte „MODE“ tlačítko po dobu 3 sekund na odchod z módu nastavení údajů
Nastavitelný hrudní pás se senzorem